

# بررسی عیوب قالی کاشان و علل بروز آنها

(برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی قالبافان)\*

دکتر فریده طالب پور\*\*

\* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "تحقیق پیرامون شناسایی پراکندگی جغرافیایی عیوب بافت قالی برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی (استان های بزد، همدان، کردستان و شهر کاشان) در مرکز ملی فرش ایران می باشد.

\*\* استادیار دانشگاه الزهراء(س)

## چکیده

بررسی عیوب مختلفی که در طی مراحل بافت در قالی های شهرستان کاشان ایجاد می شود، نشان می دهد که مهم ترین عیوب این قالی ها عبارت است از: کجی قالی، بالازدگی و پایین زدگی، ترنج دار شدن و غلط بافی نقشه قالی. افزایش مهارت های قالبافان تأثیر زیادی در کاهش میزان عیوب قالی خواهد داشت. توصیه های آموزشی قالبافان به منظور کاهش این عیوب شامل شناخت دار و ابزار قالبافی، کیفیت مواد اولیه و تناسب آنها، اجرای صحیح گلیم بافی، پود دهی و دفتین زدن است.

## کلید واژه

قالی کاشان - عیوب بافت قالی - دلایل ایجاد عیوب - توصیه های آموزشی.

## مقدمه

اعتبار و شهرتی که فرش ایران طی صدها سال نزد علاوه مندان خود به دست آورده، ناشی از ویژگی های هنری، کیفیت مواد اولیه مصرفي، بافت و اصالت آن است. طی دهه های اخیر با حضور کشورهای متعدد در تجارت جهانی فرش و رقابت آنها جهت کسب سهم بیشتر از بازار جهانی از یک سو، و توسعه و گسترش فعالیت های

تولیدی فرش در داخل کشور(به ویژه به صورت تک بافی) از سوی دیگر و بالاخره تشديد و ترجیح دادن جنبه های تجاری فرش به جنبه های هنری آن، مجموعاً شرایطی به وجود آورده که در برخی از فرشتهای تولیدی و صادراتی اصول و استانداردهای متعارف در بافت و مواد اولیه مصرفي رعایت نمی گردد. از این رو کیفیت

## ■ روشن تحقیق

روشن تحقیق در این پژوهش بر مبنای مطالعات اکتشافی و مطالعات میدانی است. در بررسی عیوب، پیش از طراحی پرسشنامه، با مشورت متخصصان مربوط مطالعات اکتشافی از متون مرتبط با موضوع به عمل آمد و بعلاوه با صاحب نظران مصاحبه هایی صورت پذیرفت و عوامل مؤثر در عیوب قالی در هنگام بافت آن مشخص شد. در طی مطالعات میدانی نیز کلیه این موارد تائید شد و در صورت برخورد با مورد جدید، در جداول اصلی، به عنوان علت ایجاد عیب لحاظ می شد.

### الف) مطالعات اکتشافی

#### ۱. بررسی استنادی و کتابخانه ای:

ابتدا جهت شناخت فرش کاشان و نیز مشکلات و معایب آن، منابع و تحقیقات موجود در این زمینه بررسی شد.

#### ۲. مصاحبه با صاحب نظران:

با تعدادی از کارشناسان آشنا با فرش کاشان که تجربه عملی زیادی در این زمینه داشتند، مصاحبه کردیم تا علاوه بر ارائه تصویر کلی از انواع بافت و عوامل مؤثر بر آن و مناطق بافت، تا حدودی نیز عیوب و مشکلات قالی فعلی کاشان روش شود.

#### ب) مطالعات میدانی

##### ۱. روشن مطالعه در این تحقیق به روشن پیمایشی انجام گرفته است.

##### میدان تحقیق

۲. میدان تحقیق در این پژوهش شهرستان کاشان (شامل مرکز بافت قالی این شهرستان از جمله محمودآباد، جزء و مرق) است که به طور کامل در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

##### ۳. جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل فرشهای دست باف و فرشهای در حال بافت شهرستان کاشان است که با روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند. برای تعیین و انتخاب میدان تحقیق درابتدا با استفاده از نظرهای

فرشهای برخی از مناطق، پایین آمده و تولید فرش با ویژگی های غیر متعارف روز به روز افزایش می یابد. حال اگر رواج عیوب بافت، در فرش بافی ایران ادامه یابد و کنترل و نظارتی برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، ادامه این روند نه تنها به ارزش و اعتبار فرش ایران- که حاصل کار و تلاش بافندگان هنرمند در گذشته بوده و طی چند صد سال به دست آمده - لطمہ می زند، بلکه آینده صادرات فرش ایران و موقعیت آن را در بازارهای جهانی به مخاطره خواهد انداخت و در صورت عدم توجه به این امر مهم، مطمئناً باید منتظر عاقبت جبران ناپذیر آن در آینده ای نزدیک باشیم.

قالی کاشان قدمت دیرینه ای دارد و بخشی از صادرات کشور را تشکیل می دهد. بررسی کیفیت و عیوب موجود در بافت آن به منظور بالا بردن کیفیت قالی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر در راستای شناخت ویژگیهای قالی کاشان انجام شده تا نتایج آن در برنامه های آموزشی قالیافان استفاده شود.



فصلنامه

علی پژوهشی

انجمن علمی

فرش ایران

شماره مو

۱۳۸۵ بهار

## ■ ویژگی های قالی کاشان

فرش های امروزی کاشان و شهرهای اطراف آن، غالباً دارای تار و پود نخی و پرز پشمی است. اگر چه در گذشته تولید قالی هایی با تارهای زر و سیم و یا تمام ابریشم رواج داشته، با سقوط دولت صفویه تولید آنها نیز از بین رفت. قالیهای کاشان دارای بافتی متراکم و ضخیم هستند و این حالت ناشی از تراکم گره ها و پود بنبهای است. گره قالی کاشان از نوع گره نامتنازن (فارسی) است که به طور متوسط در هر  $6/5$  سانتی متر از طول یا عرض قالی ۳۲ گره وجود دارد. این قالی ها تماماً با دو پود، (یک پود ضخیم و یک پود نازک) به شیوه لول باف، بافتی می شوند. هر دو طرف قالی دارای گلیم باف بوده که یک طرف آن ریشه دارد و در طرف دیگر ریشه نیست. کار قالیافی در کاشان عمدتاً در منازل است و در هر خانه ای یک یا دو دستگاه دار قالی وجود دارد.

شدن قالی را می‌توان توسط ابزار متر اندازه گیری کرده و مقدار انحنا را تعیین نمود. با ارزیابی بصری و اندازه گیری نگاره‌های مقارن و مقایسه آنها، می‌توان میزان پایین زدگی یا بالا زدگی قالی را تعیین نمود. همچین کچی قالی را که یکی از گوشه‌های قالی بلندتر از سایر گوشه‌های آن می‌شود، می‌توان با متر اندازه گیری نمود.

### نتایج به دست آمده

مجموعاً ۹۲ تخته قالی در شهرستان کاشان بررسی شد که به ترتیب فراوانی عبارت است از ۱۹/۶٪ در شهر کاشان، ۱۷/۴٪ در جزه، ۱۷/۴٪ در محمودآباد، ۱۷/۴٪ در مرق، ۸/۷٪ در نشج، ۷/۶٪ در علوی، ۶/۵٪ در سادیان و

منطقه	فرآوانی	درصد در کل نمونه‌ها
کاشان	۱۸	۱۹/۶
علوی	۷	۷/۶
جزه	۱۶	۱۷/۴
سادیان	۶	۶/۵
محمودآباد	۱۶	۱۷/۴
مرق	۱۶	۱۷/۴
نشج	۸	۸/۷
بارونت	۴	۴/۳
ثبت نشده	۱	۱/۱
تعداد دار قالی	۷۵	۸۱/۵
تعداد قالی	۱۷	۱۸/۵
کل موارد	۹۲	۱۰۰

جدول شماره ۱ مناطق مورد بررسی در شهرستان کاشان

کارشناسان فرش، محدوده جغرافیایی نمونه گیری در مناطق بافت این شهرستان شناسایی گردید. تعداد بافتگان در این شهرستان حدود سی و پنج هزار نفر برآورد می‌شود. با توجه به اعتقادات مذهبی و فرهنگی جامعه قالی بافان این منطقه مبنی بر بافت قالیهای سالم و بدون عیب، احتمال می‌رود که بین بیست الى سی درصد قالیهای این منطقه یکی از عیوب شناخته شده را داشته باشند. لذا برای تعیین جامعه آماری می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود:

$$n = \frac{(Nt^2pq)}{(t^2pq + NE^2)}$$

n: حجم نمونه آماری

N: حجم کل نمونه

t=۱/۹۶ ٪ ضریب اطمینان

P: نسبت توزیع میزان عیوب قالی

q=۱-p

E=٪۸ لذا می‌توان محاسبه نمود:

$$n = \frac{[0.08)(0.02)(0.08) + (35000)(0.02)(0.08)]}{(0.08)(0.02)(0.08)} = 35000$$

n=۹۳

با توجه به مقدار به دست آمده، تعداد ۷۵ دار قالی (معادل ۸/۱۵٪ کل موارد) و ۱۷ عدد قالی بافت شده (معادل ۱۸/۵٪ از کل نمونه‌ها) بررسی شدند.

#### ۴. واحد آماری

واحد تحلیل در این تحقیق فرش دستیاف کاشان است. ارزیابی و سنجش عیوب قالی عمدتاً با روش بصری و اندازه گیری یا تلفیقی از این دو روش صورت می‌گیرد. عیوبی نظیر غلط بافی و عیب نقشه، رگه دار بودن، دو رنگی قالی، بیرون زدگی سر پود از قالی، سفیدک زدن پشت قالی و کیس داشتن با مشاهده دقیق قابل شناسایی اند. عیوب دیگر علاوه بر مشاهده، به وسیله اندازه گیری نیز قابل شناسایی است؛ برای مثال ترنج دارشدن قالی‌هایی که دارای ترنج مرکزی هستند و ترنج در وسط قالی قرار نمی‌گیرد، با اندازه گیری فاصله مرکز ترنج تا ابتداء و انتهای قالی مشخص می‌شود. میزان شمشیری

۳۴/۳ در با رونق، و ۱/۱ ثبت نشده.(به جدول شماره امراجعه شود) به طور کلی در شهرستان کاشان ۷۵ دار

فلزی، ۴٪ از نوع چوبی و ۲٪ از نوع دار ترکبی (فلزی- چوبی) است. بیشترین فراوانی را نوع دار فلزی به خود اختصاص داده است. در ۷۲/۸٪ از موارد مشاهده شده قالی (معادل ۸/۱٪ از کل موارد) و ۱/۷ تخته فرش (معادل ۶/۷٪ مورد) روش پرداخت قالی دستی و ۲/۷٪ از موارد

روش پرداخت قالی، ماشینی و در کارگاه پرداخت بوده است. شیوه پایین کشی قالی با روش دوخت با سوزن است (۷۵ مورد). نقشه قالی کاشان امروزی از نوع گردان است و گلیم باف آنها در ۹/۷٪ تخته قالی از نوع گلیم باف فارسی است. نوع دار قالی بافی رایج در این منطقه دار عمودی فلزی گردان است. جدول شماره ۴ ابزار قالی بافی را در کاشان نشان می دهد. قالی بافان کاشان علاوه بر کارد قالیافی که در ۱۴/۷٪ موارد استفاده می کنند، در ۷۳/۳٪ موارد از کارد آشپزخانه و در ۸٪ موارد نیز از کارد میوه خوری در قالی بافی استفاده می کنند. پرداخت قالی در این منطقه در هنگام بافت قالی صورت می گیرد.

با فندگان قالی در ۵/۳٪ از موارد از قیچی قالیافی و در ۸/۸٪ پیچی متصل استفاده می کنند. شیوه پودگذاری قالی از نوع دو پود(یکی ضخیم و دیگری نازک) است که ۱۰۰٪ نمونه ها را دربر می گیرد. در ۱۰٪ قالیهای مشاهده شده از روش چله دوانی استفاده شده است. مجموعاً ۷۵ دار قالی مشاهده گردید که در تمامی آنها از روش چله کشی به کار می رود در کلیه کارگاههای قالی بافی در کاشان که فارسی استفاده شده بود. ۹۳/۳٪ از دارهای قالی از نوع

جدول شماره ۲ توزیع فراوانی مواد اولیه مصرفی را در قالی های مورد مطالعه نشان می دهد. همان گونه که جدول نشان می دهد ۶/۸٪ از قالی های مشاهده شده دارای پرز پشمی بوده و ۱۳٪ از قالی ها گل ابریشم، ۱۶٪ از قالیها پرز از جنس کرك داشتهند و جنس نخ خامه قالی ۲/۲٪ از موارد نیز ذکر نشده است . جنس نخ پود این قالیها در ۸/۸٪ از پنبه و در ۱/۱٪ از پشم بوده و جنس نخ پود ۱/۱٪ نیز ذکر نشده است. جنس نخ چله در قالیهای نومه (۹/۸٪) از پنبه و ۱٪ از پشم و جنس نخ چله ۱/۱٪ نیز ذکر نشده است.

در مورد ویژگی های قالی کاشان، جدول شماره ۳ نشان می دهد که ۱۰۰٪ قالیبافان از روش شیرازه

طبقات	جنس	فراوانی	درصد در کل نمونه ها
نخ خامه	پشم	۶۳	۶۸/۵
	ابریشم	-	-
	پشم / ابریشم	۱۲	۱۳
	کرك	۱۵	۱۶/۳
نخ پود	ثبت نشده	۱	۲/۲
	پنبه	۹۰	۹/۸
	پشم	۱	۱/۱
	پنبه / پلی استر	-	-
نخ تار	ثبت نشده	۱	۱/۱
	پشم	۱	۱/۱
	پنبه	۹۰	۹/۸
	ابریشم	-	-
جدول شماره ۲ مواد اولیه مصرفی در قالی کاشان	ثبت نشده	۱	۱/۱

طبقات	ویژگی‌های قالی	فراوانی	درصد در کل نمونه‌ها
نوع شیرازه	شیرازه منفصل		
	شیرازه متصل	۹۲	۱۰۰
شیوه پودگذاری	شیوه تکپودگذاری		
	شیوه دوپودگذاری	۹۲	۱۰۰
شیوه چله‌کشی	شیوه چند چین یک پود		۱۰۰
	چله‌کشی فارسی	۷۵	
	چله‌کشی ترکی		
نوع دار	چله‌کشی تلفیقی		
	دارفلزی	۷۰	۹۳/۳
	دار چوبی	۳	۴
نوع پرداخت	دار ترکیبی	۲	۲/۷
	پرداخت دستی قالی	۶۷	۷۲/۸
نحوه پایین‌کشی	پرداخت ماشینی	۲۵	۲۷/۲
	پایین‌کشی گردشی		
	پایین‌کشی، دوخت با سوزن	۷۵	۱۰۰
نوع نقشه	پایین‌کشی، میخ کوب		
	نقشه گردان	۸۵	۹۲/۴
	نقشه هندسی		
نوع گلیم‌بافی	ثبت نشده	۷	۷/۶
	گلیم بافت فارسی	۹۰	۹۷/۸
	گلیم بافت ترکی		
	ثبت نشده	۲	۲/۲

درصد در کل نمونه‌ها	فرآوانی	عيوب قالی
۳۵/۹	۳۳	بالازدگی قالی
۲۶/۱	۲۴	پایین زدگی قالی
۴۳/۵	۴۰	کجی قالی
۱۴/۳	۱۳	سرک داشتن قالی
۱/۱	۱	شانه دار بودن قالی
۴/۳	۴	بیرون زدگی و تورفتگی حاشیه‌ها
۲/۲	۱	پیش کش نامناسب قالی
۵/۴	۵	سفیدک زدن پشت قالی
۱/۱	۱	ناصف بودن پشت قالی
۲۰/۷	۱۹	غلط بافی نقشه قالی
-	-	رگه دار بودن قالی
-	-	دورنگی قالی
۱/۱	۱	بیرون زدگی سر پود ضخیم
-	-	بیرون زدگی سر پود نازک
۶/۵	۶	شمیری شدن قالی
۱۹/۶	۱۸	ترنج دار شدن قالی
-	-	پوکی قالی
۱/۱	۱	ذرتی شدن قالی
-	-	دو دست شدن


جدول شماره ۵: عیوب مشاهده شده در قالی کاشان

درصد در کل نمونه‌ها	فرآوانی	ابزار قالی بافی
۹۶	۷۲	شانه قالی بافی
۴	۳	ثبت نشده
۱۴/۷	۱۱	کارد قالی بافی
۷۳/۳	۵۵	کارد آشپزخانه
۸	۶	کارد میوه خوری
۴	۳	ثبت نشده
۸۸	۶۶	قیچی خانگی
۵/۳	۴	قیچی قالی بافی
۶/۷	۵	ثبت نشده
-	-	سیخ پودکشی
-	-	قلاب
۱۰۰	۷۵	کل دارهای قالی

جدول شماره ۴: ابزار قالی بافی کاشان

### بررسی عیوب قالی کاشان

با توجه به جدول شماره ۵ مهم‌ترین عیوب مشاهده شده در قالی کاشان بر حسب فرآوانی عبارتند از: پایین زدگی قالی (٪۲۶/۱)، غلط بافی نقشه قالی (٪۲۰/۷)، بالازدگی قالی (٪۳۵/۹)، ترنج دار شدن (٪۱۹/۶)، شمیری شدن قالی (٪۶/۵)، کجی قالی (٪۴۳/۵). عیوبی نیز مشاهده شده که فرآوانی اندکی دارد که شامل پیش کشی نامناسب قالی (٪۲/۲)، ناصاف بودن پشت قالی (٪۱/۱)، موارد، بیرون زدگی سر پود ضخیم از سطح فرش (٪۱/۱) و ذرتی شدن قالی (٪۱/۱) است. نتایج عیوب قالی در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

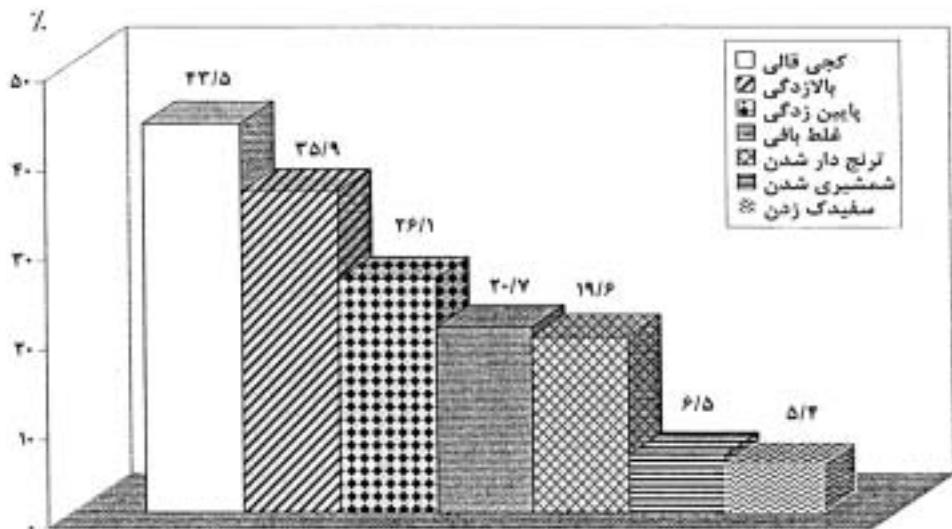


نمودار شماره ۱: مهمترین عیوب قالی کاشان

### بررسی علل بروز عیوب در قالی کاشان

چله و کشش نامناسب در زیر دار در  $\frac{1}{2} \times 2\%$  و نامناسب بودن دفتین  $\frac{1}{2} \times 6\%$  از موارد مشاهده شده را شامل می‌شود، (به جدول شماره ۶ و نمودار شماره ۲ مراجعه شود). در از کل موارد مشاهده شده را شامل می‌شود) در  $\frac{1}{2} \times 26\%$  موارد بین  $92 \times 26/1$  عیوب پایین زدگی دارند. علل بروز فشار زیاد به شانه یا سنگینی آن است. نامناسب بودن ضخامت مواد اولیه، (نخ پود و پرز و چله)، در  $\frac{1}{2} \times 73/9$  از نیز فاقد عیوب مذکور هستند. موارد باعث بروز عیوب پایین زدگی می‌شود. عدم نظم در قالی کاشان عیوب رگه‌دار شدن قالی مشاهده نشد.

علت بروز عیوب	فراوانی	درصد در نمونه‌های معیوب	درصد در کل نمونه‌ها
سنگینی شانه	۱۱	۴۵/۹	۱۲
عدم تناسب مواد اولیه با رج شمار	۸	۳۲/۴	۸/۷
عدم نظم چله	۲	۸/۱	۲/۱
عدم کشش مناسب در زیر دار	۲	۸/۱	۲/۱
عيوب دار و سردار	-	-	-
نامناسب بودن دفتین	۱	۵/۵	۱/۲
کل موارد معیوب	۲۴	۱۰۰	۲۶/۱
موارد فاقد عیوب پایین زدگی	۶۸	-	۷۳/۹
جمع	۹۲	-	۱۰۰

جدول شماره ۶: علل بروز عیوب پایین زدگی در قالی کاشان

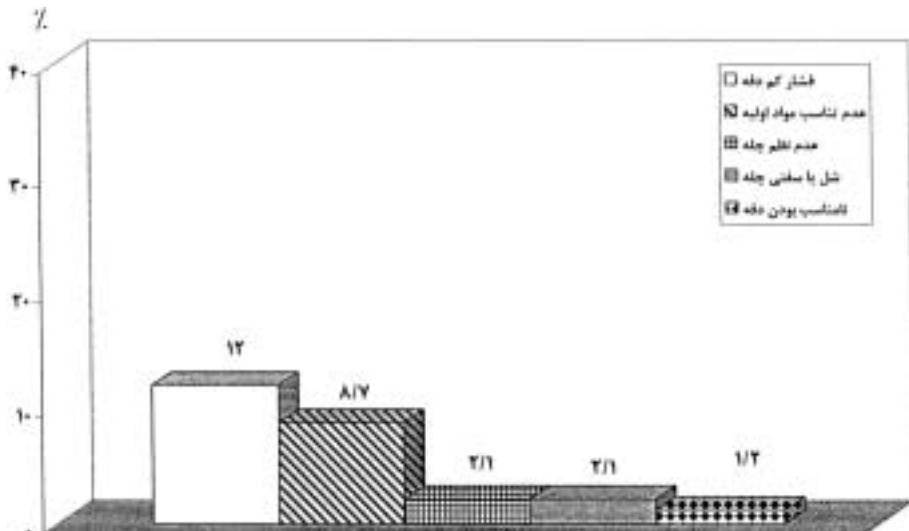

نمودار شماره ۲: علل ایجاد عیوب پایین زدگی در قالی کاشان

دورنگی نیز در قالی کاشان نیز وجود ندارد. غلط بافی (به جدول شماره ۸ مراجعه شود). از دیگر عوامل بروز این عیوب ضخامت زیاد هر یک یا مجموعه‌ای از مواد اولیه (نخ پود، چله یا پرز) است که باعث بروز بالازدگی قالی در  $۵/۴\%$  موارد استفاده از نقشه می‌باشد و در  $۲/۲\%$  موارد، جایه‌جا بافت ننگ‌ها باعث این عیوب شده است. عدم تناسب هر یک یا مجموعه مواد اولیه، (نخ پرس، نخ پود و چله) با رج شمار فرش باعث عدم نظم چله‌ها و معیوب بودن دارقالی نیز هر یک  $۰/۱۰\%$  از موارد می‌شود که فرش پوک به نظر بررسد. در این خصوص در موارد، باعث بروز این عیوب شده است. (به نمودار

بافت  $۶۶/۳\%$  از قالیهای

مشاهده شده، از مواد اولیه نامناسب استفاده شده است. ذرتی شدن قالی کاشان فقط در یک مورد مشاهده شده که آن هم به

دلیل پرداخت بیش از حد قالی است. (به جدول شماره ۷ مراجعه شود)


$۹/۳۵\%$  قالی‌های کاشان دارای عیوب بالازدگی هستند. مهمترین علت این عیوب که در  $۱۲\%$  مشاهده شده، فشار کم شانه است.

فرافوایی درصد در کل نمونه‌ها	علل عیوب	عیوب
-	۱- جایه‌جا یابن نخ‌های تار ۲- دورنگی نخ خامه ۳- عدم توجه بافنده	رگه‌دار شدن قالی
	۱- تمام شدن خامه رنگی ۲- اشتباه بافنده ۳- عدم دقت بافنده	
	۱- جایه‌جا یابن نقشه ۲- جایه‌جا یابن رنگ‌ها ۳- نقشه معیوب یا سایر موارد	
$۱۳/۵/۴$	۱- جفتی بافی ۲- عدم تناسب مواد اولیه با رج شمار	غلط بافی پوکی قالی
	۱- پرداخت بیش از حد	
$۶۶/۳$		ذرتی شدن قالی
$۱/۱$		

جدول شماره ۷: سایر عیوب در قالی کاشان

درصد در کل نمونه‌ها	درصد در نمونه‌ها معیوب	فراوانی	علت عیب
۱۲	۳۳/۳	۱۱	فشار کم
۸/۷	۲۳/۳	۸	عدم تناسب مواد اولیه با رج شمار
۲/۲	۶/۷	۲	عدم نظم چله
۱۰/۸	۳۰	۱۰	عدم کشش مناسب چله در زیر دار
۲/۲	۶/۷	۲	عیب دار و سردار
<b>۳۵/۹</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳۳</b>	<b>کل نمونه‌های معیوب</b>
<b>۶۴/۱</b>	<b>-</b>	<b>۵۹</b>	<b>موارد فاقد عیب</b>
<b>۱۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۹۲</b>	<b>جمع</b>

جدول شماره ۸: علل بروز عیب بالازدگی در قالی کاشان

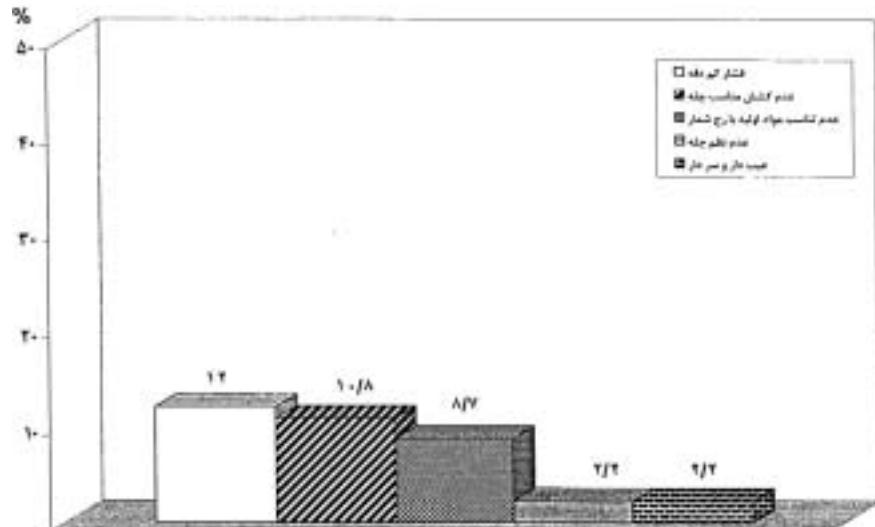

نمودار شماره ۹: علایق عیب بالازدگی در قالی کاشان

شمارة ۳ مراجعه شود).

نایکنواختی ضربات شانه بوده است. سفیدک زدن پشت قالی در ۲/۲٪ از مورد مشاهده شده که در ۳/۳٪ علت آن نامناسب بودن نخ چله و در ۲/۲٪ علت آن نامناسب زدن نخ پود نازک است.

بررسی عیب کجی و علل بروز آن در قالی در جدول شماره ۱۰ نشان می‌دهد که در شهرستان کاشان ۶/۵٪ از قالی‌های مشاهده شده دارای عیب شمشیری هستند. که علت آن در ۳/۳٪ از موارد نامناسب بودن دار قالی و در ۲/۲٪ از موارد تفاوت در کشش چله‌ها است.

عیب ترنج دار شدن قالی کاشان در ۱۹/۶٪ از قالی‌ها دیده شد. در ۶/۵٪ از عدم علت آن شل بودن چله‌ها، در ۳/۳٪ عدم تناسب مواد اولیه با رج شمار قالی و در ۶/۵٪ موارد

درصد در کل نمونه ها	فراوانی	علل	عیب
۲/۲	۲	عدم مهارت با فندگان در طرفین قالی تفاوت در کش چله ها عدم قدرت بدنی یکسان با فندگان نامناسب بودن دار عدم وجود گلیم بافی نیوتن چوب شمشیرک	شمشیری شدن قالی
۳/۳	۳	نا یکنواختی ضربات دفتین نامناسب زدن نخ پود نازک نامناسب بودن نخ چله	سفیدک زدن پشت قالی
۱/۱	۱	عدم اجرای صحیح گره نا یکنواختی خامه نامناسب بودن پود	نا صافی پشت قالی
۶/۵	۶	شل بودن چله ها	ترنج دار شدن قالی
۶/۳	۳	عدم تناسب مواد اولیه با رجشمار	
۶/۵	۶	نا یکنواختی ضربات دفتین	

جدول شماره ۹: علل بروز عیوب ترنج دار شدن، شمشیری شدن و سفیدک زدن قالی

درصد در کل نمونه ها	درصد در نمونه ها معیوب	فراوانی	علت عیب
۱۵/۲	۳۴/۳	۱۴	توزیع بیشتر چله روی سردار نداشتن کوچی پاره شدن نخ کوچی عدم نصب مناسب دار عدم پهنانز
۵/۶	۱۴/۳	۶	کچ بودن دار و سردار تاب زیاد پود ضخیم
۲۱/۸	۵۱/۴	۲۰	کشیدن زیاد پود ضخیم
۴۳/۵	۱۰۰	۴۰	کل نمونه های معیوب
۵۶/۵	-	۵۲	موارد فاقد عیب کجی
۱۰۰	-	۹۲	جمع

جدول شماره ۱۰: علل بروز عیوب کجی در قالی کاشان

نیاز آموزشی	دار و ابزار شناسی	ساخته کیفیتی مورد اولیه	ساخته تابعیت مناسب	معادل اولیه	ساخته کیفیتی مورد اولیه	معادل اولیه	نیاز آموزشی											
شمیری شدن قالی	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کجی قالی	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
بالا زدگی قالی	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
پایین زدگی قالی	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
غلط بافی نقشه	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ترنج دار شدن قالی	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-

جدول شماره ۱۱: توصیه‌های آموزشی قالی بافان کاشان

### انتخاب آنها

۳. آموزش‌های لازم در خصوص شناخت نقشه
۴. آموزش‌های مربوط به شناخت ابزار کار به خصوص نوع، جنس و وزن دفتین مناسب با ابعاد و رج شمار فرش

### ب) آموزش‌های مورد نیاز بافندگان در هنگام بافت

#### فرش

۱. آموزش لازم جهت شناخت چله کشی مناسب و نحوه نظارت و حفظ نظم فواصل و میزان کشش چله در طول بافت.

۲. آموزش نحوه پوددهی و دفتین زدن در قالی

#### ۳. آموزش نقشه خوانی

۴. آموزش گلیم بافی فرش

#### ۵. آموزش شیرازه پیچی فرش

بنابراین توصیه‌های لازم برای آموزش قالی بافان کاشان

بروز کجی قالی، کشیدن بیش از حد پود ضخیم است. در ۱۵٪ موارد، عدم نصب مناسب دار قالی و در ۶٪ مورد تاب زیاد پود ضخیم باعث بروز این عیب شده است.

### توصیه‌های آموزشی قالی بافان

با توجه به نتایج به دست آمده، نیازهای آموزشی قالی بافان به ترتیب اهمیت و نقش آنها در کاهش میزان عیوب قالی‌های تولیدی کاشان عبارت است از:

### الف) آموزش‌های مورد نیاز جهت انتخاب دار و ابزار و مواد اولیه

۱. آموزش‌های لازم جهت شناخت ویژگی‌های دار مناسب و چگونگی تنظیم آن
۲. آموزش‌های لازم جهت شناخت مواد اولیه (خامه، چله، پود) اعم از کیفیت و مرغوبیت و تناسب بین آنها و تناسب آنها با رج شمار قالی مورد نظر و چگونگی

را با توجه به عیوب قالی می‌توان در جدول شماره ۱۱ نشان داد.

### نتیجه‌گیری

در این مقاله نیازهای آموزشی قالیباфан شهرستان کاشان را بررسی و طبقه‌بندی کردیم. همان طور که اطلاعات نشان می‌دهد در کاشان کنترل کشش نخ پود ضخیم در هنگام پود کشی از مهارت‌های لازم برای قالی بافان است تا از بروز معایبی نظیر کچی قالی جلوگیری نماید. هم چنین افزایش توانمندیهای قالیباف در جهت کنترل چله و شل یا سفت بودن نخ‌های چله، امری لازم است تا در هنگام بافت قالی یا پایین کشیدن آن، در کشش نخ‌های چله در هم ریختگی ایجاد نشود. در این مورد کنترل نظم نخ‌های چله و توزیع یکنواخت نخ‌های چله بر روی سردار اقدامی اساسی است. که باید در راس برنامه‌های آموزشی قالی بافان قرار گیرد. افزایش مهارت‌های دیگر نظیر استفاده صحیح از دفتین و فشار لازم بر آن، آشنایی با نقشه و طرز نقشه خوانی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. چنانچه این توصیه‌های آموزشی در اختیار مسئولان امر آموزش قالیبافی در منطقه قرار گیرد، می‌تواند بسیار مؤثر باشد، زیرا با در نظر گرفتن محتوای آموزشی در دوره‌ها و سطوح مختلف آموزشی در قالیبافی می‌توان بر حسب نیاز، موارد مشخصی را در برنامه‌ها قرارداد.

نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و برنامه ریزان با توجه به فراوانی عیوب مختلف در قالی منطقه کاشان، نسبت به اولویت بندی برنامه‌های خود می‌توانند اقدام کنند.

### فهرست منابع:

۱. یساولی، جواد، ۱۳۷۵، مقدمه‌ای بر شناخت قالی ایران، چاپ دوم، انتشارات فرهنگسرای تهران، ۴۰۹-۴۱۷ و ۳۳۳-۳۳۷.
۲. نراقی، حسن، ۱۳۴۳، قالی کاشان، مجله هنر و مردم، دوره ۲ شماره ۱۹ و ۲۰، ۹-۱۵.



فصلنامه  
علی پژوهشی  
انجمن علمی  
فرش ایران  
شماره مو  
بهار ۱۳۸۵